

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 8D32D0C0-DCCE-4130-8A7A-E31FE929A121

FORDON

VARUMÄRKE: Volkswagen
MODELL: ID.BUZZ - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 34 171 km
VIN: WV1ZZZEB1PH009898
DATUM OCH TID:
10.07.2025, 17:58:06

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

98,1 %

ENERGI

76kWh | 77kWh


WLTP-OMRÅDE

507km | 517km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

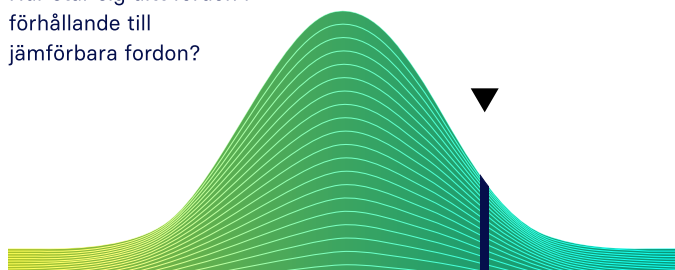

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	80,4kWh	75,5kWh	72,6kWh
Ny:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	452-507km	364km
Ny:	461-517km	371km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 17:58:02

FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	35%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	100%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	27.9°C	28.8°C	0.9°C	✓
Cellspänning	3,623V	3,628V	5mV	✓
Packspänning	348,1V			
Genomsnittlig ström	-2,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.628	3.627	3.628	3.627	3.628	3.627	3.627	3.627	3.628	3.627	3.628	3.628	3.628	3.627	3.627	3.626	3.626	3.625	3.627	3.626
21 - 40	3.627	3.626	3.626	3.625	3.628	3.627	3.628	3.626	3.628	3.627	3.627	3.626	3.626	3.626	3.627	3.625	3.626	3.626	3.626	3.625
41 - 60	3.627	3.626	3.627	3.627	3.628	3.626	3.627	3.626	3.626	3.626	3.627	3.625	3.626	3.625	3.626	3.625	3.626	3.626	3.627	3.626
61 - 80	3.627	3.626	3.627	3.626	3.627	3.626	3.627	3.626	3.626	3.627	3.626	3.626	3.627	3.626	3.628	3.627	3.627	3.626	3.627	3.626
81 - 96	3.627	3.627	3.628	3.627	3.627	3.626	3.628	3.627	3.623	3.625	3.625	3.626	3.627	3.626	3.627	3.627	/	/	/	/

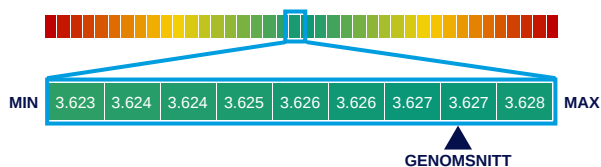

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSFRIKRVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.