

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 84C56DC9-CA47-4EB5-BD6F-408BE344C0A0

FORDON

VARUMÄRKE: Volkswagen
MODELL: e-Golf - 24,2 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 102 692 km
VIN: WVWZZZAUZFW901397
DATUM OCH TID:
17.07.2025, 15:54:26

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

84,5 %

ENERGI

19kWh | 22kWh




WLTP-OMRÅDE

123km | 146km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

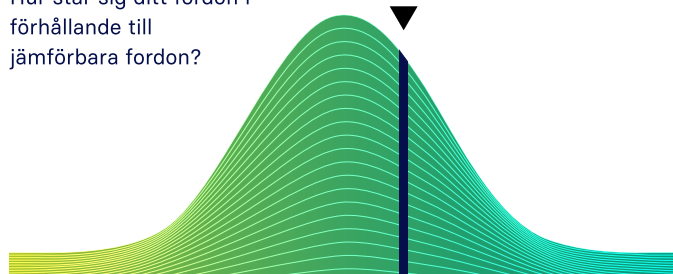

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	20,4kWh	18,8kWh	17,8kWh
Ny:	24,2kWh	22,3kWh	21,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	123-123km	93km
Ny:	146-146km	110km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 15:54:22

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	28%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	82%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	36.5°C	40.5°C	4.0°C	✓
Cellspänning	3,595V	3,609V	14mV	✓
Packspänning	317,2V			
Genomsnittlig ström	-2,8A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.604	3.603	3.603	3.603	3.595	3.597	3.596	3.603	3.603	3.603	3.602	3.605	3.604	3.603	3.603	3.604	3.604	3.604	3.604	3.608
21 - 40	3.604	3.606	3.604	3.603	3.599	3.599	3.598	3.599	3.601	3.601	3.601	3.605	3.606	3.606	3.606	3.606	3.605	3.607	3.607	3.606
41 - 60	3.603	3.606	3.605	3.606	3.605	3.607	3.606	3.604	3.603	3.602	3.600	3.602	3.602	3.604	3.603	3.605	3.607	3.605	3.607	3.604
61 - 80	3.602	3.605	3.603	3.603	3.604	3.604	3.604	3.605	3.604	3.607	3.604	3.606	3.605	3.606	3.606	3.603	3.605	3.605	3.608	3.606
81 - 88	3.606	3.607	3.607	3.606	3.607	3.609	3.609	3.608	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

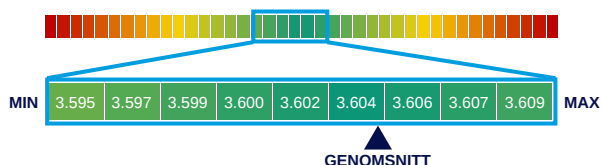

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSFRIKRVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.