

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: C4F0D929-5C84-44AF-A0EF-69E2ED594CF2

FORDON

VARUMÄRKE: Nissan  
MODELL: Leaf ZE1 - 62 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 41 479 km  
VIN: SJNFAAZE1U0157503  
DATUM OCH TID:  
21.07.2025, 09:06:37

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,9 %

ENERGI

57kWh | 59kWh


WLTP-OMRÅDE

369km | 385km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i  
förhållande till  
jämförbara fordon?

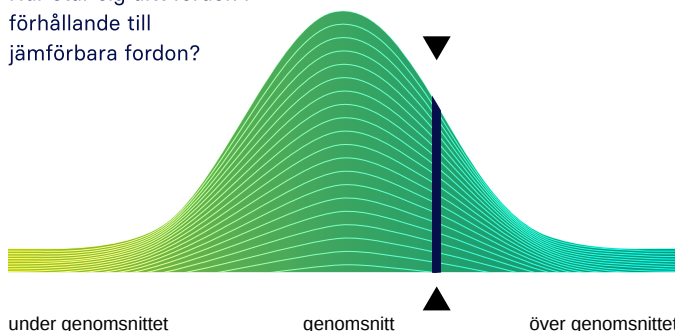

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

## UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	59,5kWh	56,6kWh	53,7kWh
Ny:	62,0kWh	59,0kWh	56,0kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	369-369km	332km
Ny:	385-385km	346km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 09:06:33

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	70%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	27.0°C	28.0°C	1.0°C	✓
Cellspänning	3,871V	3,895V	24mV	✓
Packspänning	373,4V			
Genomsnittlig ström	-4,4A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.884	3.886	3.885	3.888	3.887	3.890	3.889	3.889	3.890	3.892	3.890	3.890	3.891	3.889	3.892	3.891	3.890	3.888	3.891	3.890
21 - 40	3.890	3.891	3.891	3.892	3.890	3.892	3.893	3.893	3.892	3.895	3.892	3.891	3.891	3.891	3.892	3.890	3.891	3.889	3.893	3.891
41 - 60	3.889	3.890	3.889	3.889	3.891	3.890	3.893	3.891	3.887	3.888	3.891	3.889	3.890	3.888	3.890	3.890	3.891	3.890	3.890	3.888
61 - 80	3.891	3.889	3.892	3.891	3.893	3.891	3.892	3.891	3.894	3.892	3.893	3.888	3.893	3.892	3.890	3.888	3.889	3.886	3.893	3.889
81 - 96	3.894	3.892	3.891	3.888	3.891	3.888	3.891	3.888	3.892	3.886	3.889	3.876	3.871	3.886	3.890	3.881	/	/	/	/

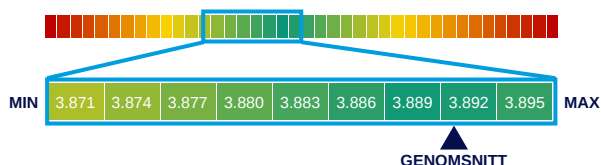

\*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.